

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Urządzenie filtrowentylacyjne typu HARD-1000-S

Producent:

KLIMAWENT S.A.

81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 194

tel. 58 629 64 80, 58 771 43 40

fax 58 629 64 19

email: klimawent@klimawent.com.pl

www.klimawent.com.pl

900O92-HARD-1000-S

SPIS TREŚCI

1.	Uwagi wstępne	2
2.	Przeznaczenie	2
3.	Zastrzeżenia producenta	2
4.	Dane techniczne	3
5.	Budowa i działanie	3
6.	Montaż i uruchomienie	4
7.	Użytkowanie	5
8.	Zakłócenia w pracy, przyczyny, środki zaradcze ...	7
9.	Instrukcja konserwacji	7
10.	Instrukcja BHP	7
11.	Transport i przechowywanie.....	7
12.	Warunki gwarancji	7
13.	Wzór deklaracji zgodności	8

1. UWAGI WSTĘPNE

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla nabywcy i przyszłego użytkownika urządzenia filtrowentylacyjnego typu **HARD-1000-S**. Jej celem jest dostarczenie użytkownikowi wskazówek odnośnie zastosowania, montażu, uruchamiania i eksploatacji w/w wyrobów. **Przed przystąpieniem do montażu urządzenia na stanowisku pracy i jego uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji.**

Ze względu na stałe udoskonalanie naszych wyrobów zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych podwyższających walory użytkowe i bezpieczeństwo urządzenia.

Konstrukcja urządzenia filtrowentylacyjnego **HARD-1000-S** odpowiada wymaganiom aktualnego poziomu techniki oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia zawartych w:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)/Dz. Urz. UE L157 z dn. 09.06.2006, str. 24/.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1228).

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia /Dz. Urz. UE L 96 z dnia 29 marca 2014 r./.

Dyrektywa 2009/125/WE (ErP) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. U. L 285 z dn. 31.10.2009).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW (DZ. U. L nr 90 z dn. 06.04.2011).

Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

PN-EN ISO-12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania-Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

PN-EN 60204-1:2018-12P Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN ISO 13857:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61439:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część1: Postanowienia ogólne

2. PRZEZNACZENIE

Urządzenie filtracyjne HARD-1000-S jest przeznaczone do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, przy czym pyły mogą mieć charakter zarówno pyłów suchych jak i lepkich.

Jest idealnym rozwiązaniem między innymi dla filtracji:

- aerozoli powstających przy procesach malowania natryskowego niewielkich powierzchni,
- powietrza zanieczyszczonego pyłami i gazami powstającymi przy laserowym cięciu gumy, sklejki, pleksi, akrylu i innych tworzyw sztucznych oraz przy szlifowaniu wymienionych materiałów,
- zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających podczas polerowania różnych materiałów,
- zaolejonych dymów spawalniczych z towarzyszącymi gazami emitowanymi podczas spawania,
- powietrza zanieczyszczonego drobinami tłuszczu przy wyciągach kuchennych,
- dokuczliwych zapachów w laboratoriach chemicznych,
- oparów powstających przy pracach tapicerskich min. przy cięciu i klejeniu.

3. ZASTRZEŻENIA PRODUCENTA


1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia.
2. Niedopuszczalne jest instalowanie na urządzeniu dodatkowych elementów niewchodzących w jego skład lub wyposażenie .
3. Niedopuszczalne są samowolne przeróbki i modyfikacje urządzenia.
4. Należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi elementy elastyczne i rury przewodu ssawnego.
5. Obsługę urządzenia oraz wszelkie naprawy powinna wykonywać osoba do tego upoważniona.
6. Urządzenie nie może być stosowane do przetłaczania powietrza zawierającego zanieczyszczenia lepkie i żrące, które mogą uszkodzić filtry.
7. **W czasie eksploatacji urządzenia należy zapobiec przedostawaniu się do wnętrza komory filtracyjnej źródeł zapłonu np. niedopałków.**

4. DANE TECHNICZNE

Tab.1

Typ	Wydatek maksymalny [m ³ /h]	Maksymalne podciśnienie [Pa]	Moc silnika [kW]	Napięcie zasilania [V]	Poziomciśnienia akustycznego (dB(A))		Masa [kg]
					1 m	5 m	
HARD-1000-S	1250	1700	0,75	230	70	67	180

UWAGI: : Wydatek określono na czystych filtrach.
 Skuteczność filtracji wynosi 99,95 %.

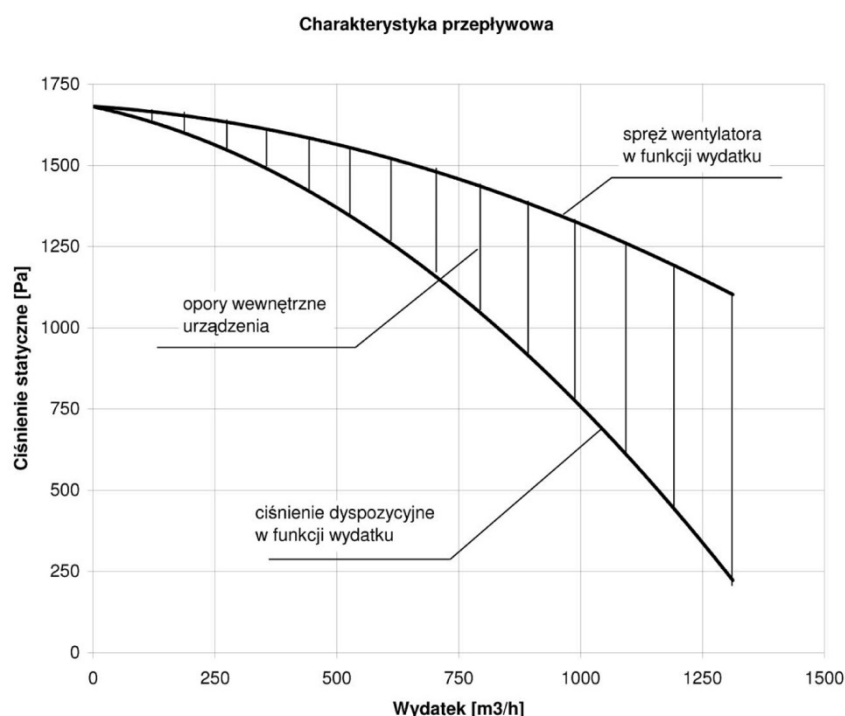


Rys. 1 Charakterystyka przepływowa urządzenia typu HARD-1000-S

5. BUDOWA I DZIAŁANIE

W skład urządzenia HARD-1000-S wchodzi:

- obudowa wykonana z blach stalowych,
- wentylator promieniowy z obudowa wykonaną z odlewanych aluminium,
- filtr wstępny „paint-stop” klasy G3 (trudno palny),
- filtr kieszeniowy klasy F8,
- filtr wysoko skuteczny klasy H13
- pochłaniacz gazów w postaci kasety z granulowanym węglem aktywnym o masie 20 kg (węgiel aktywny dostarczany luzem),
- dwa presostaty uruchamiające sygnalizację świetlną przy nadmiernych oporach filtra kieszeniowego i wysoko skutecznego,
- przyłącza umożliwiające zamontowanie ramion odciągowych lub przewody elastyczne,
- tłumik na wylocie wentylatora,
- licznik czasu pracy,
- zespół elektryczny.


Powietrze jest zasysane przez przyłącza ssące i przepływając przez poszczególne filtry zostaje oczyszczone, a następnie wydalone na zewnątrz.

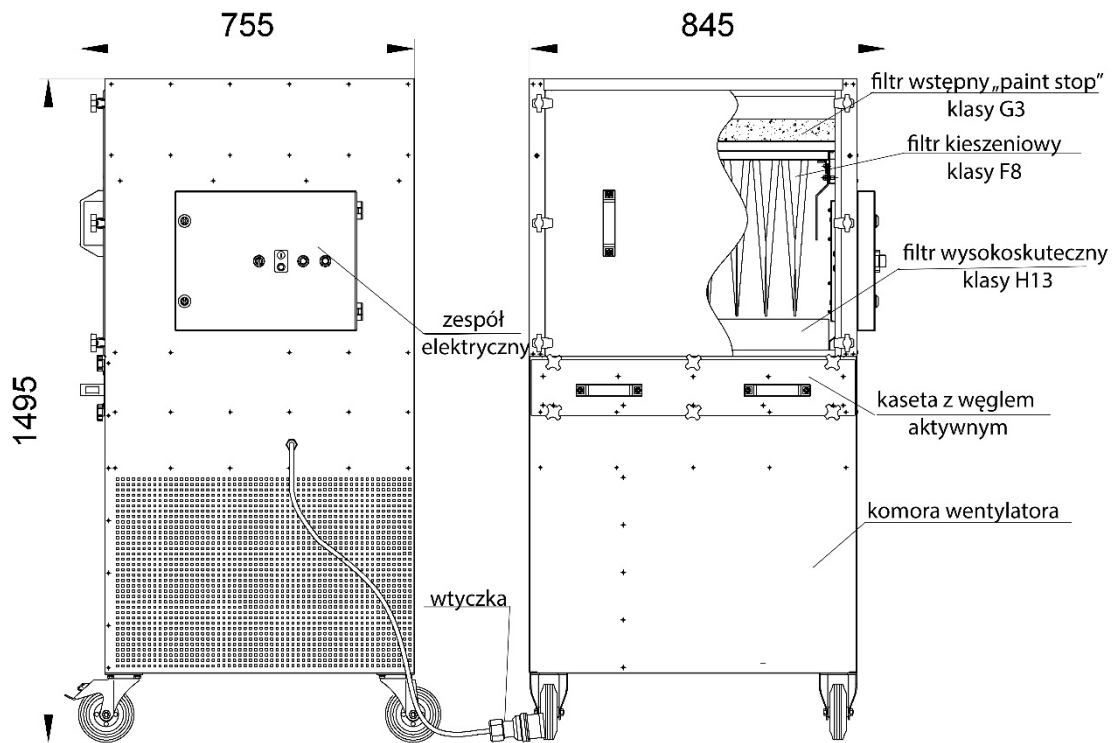

Rys. 2 Budowa i wymiary urządzenia typu HARD-1000-S

6. MONTAŻ I URUCHOMIENIE

Przed przystąpieniem do użytkowania należy wyposażyć urządzenie HARD-1000-S w ramie ssące ERGO LUX lub przewód elastyczny. Do przyłączenia ramion ERGO LUX służą dwa gniazda $\varnothing 125$ mm lub jedno $\varnothing 160$ mm (Rys.3). Po zastosowaniu odpowiednich króćców przyłączeniowych można przyłączyć przewody elastyczne.

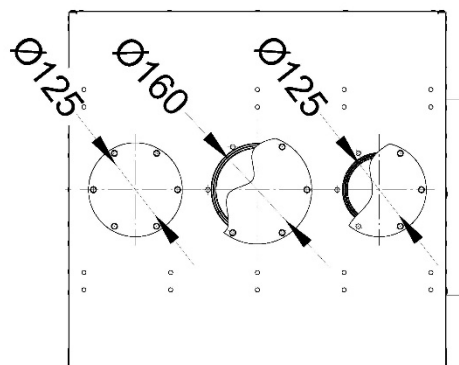

Rys. 3 Króćce przyłączeniowe

Przewód elastyczny należy instalować do urządzenia za pośrednictwem króćca przyłączeniowego DC.

Wsporniki oraz ramiona ERGO LUX i przewody ssące nie są wyposażeniem urządzenia.


Jest to wyposażenie dodatkowe.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy wykonać następujące czynności:

1. Zdjąć obydwie pokrywy z urządzenia.
2. Wyjąć filtr wysoko skuteczny HEPA oraz filtr kieszeniowy.
3. Wykręcić od wewnątrz urządzenia śruby blokujące kasety węgla aktywnego (klucz dołączony).
4. Wyjąć kasety węgla aktywnego.
5. Zasypać kasety węglem aktywnym (węgiel jest dostarczony razem z urządzeniem) ok. 10 mm od górnej krawędzi kasety. Równomiernie rozsypać i delikatnie ubić (zagaęścić masę zasypowa). Zwrócić szczególną uwagę na dokładne rozprowadzenie węgla do bocznych ścian kaset.
6. Wsunąć kasety z powrotem do urządzenia zwracając uwagę, aby nie uszkodzić uszczelek oraz nie przesunąć węgla odsłaniając puste miejsca.
7. Włożyć z powrotem filtr wysoko skuteczny HEPA i filtr kieszeniowy.
8. Zamknąć pokrywy.

Urządzenie gotowe do włączenia.

Uruchomienie urządzenia polega na włożeniu wtyczki do gniazda 230 V / 50 Hz i włączeniu wyłącznika silnikowego.

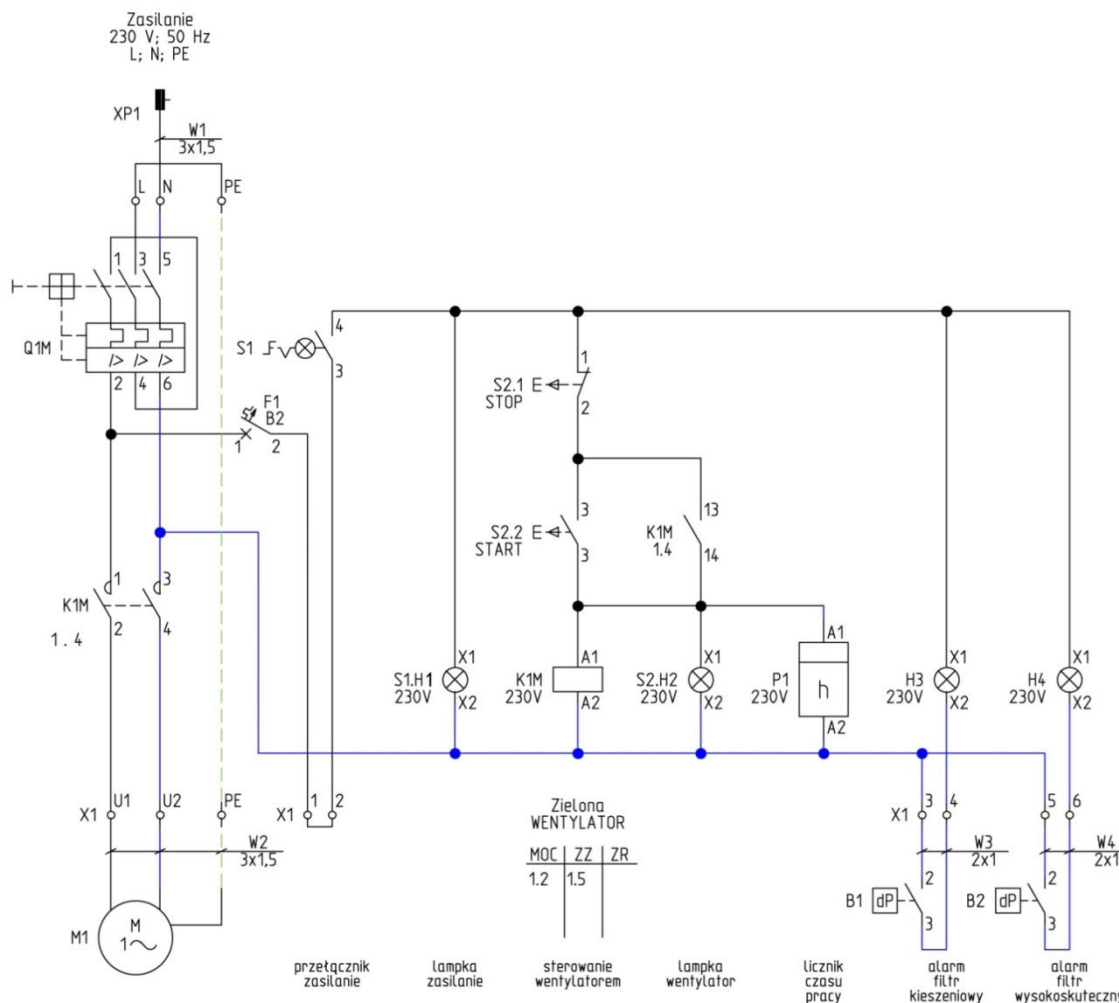

UWAGI:

1. Nastawa wyłłącznika silnikowego $I_t=1,1xI_n$
2. Klasa ochronności I
3. stopień ochrony IP 44

Rys. 4 Schemat elektryczny urządzenia typu HARD-1000-S

Realizowane funkcje zespołu elektrycznego:

- Q1M – Wyłącznik silnikowy - zabezpiecza silnik przed zniszczeniem w następstwie zablokowanego rozruchu, przeciążenia i zwarcia.
- P1 – Licznik czasu pracy – wskazuje liczbę roboczogodzin pracy urządzenia.
- F1 – zabezpieczenie nadprądowe – zabezpieczenie obwodu sterowania.
- K1M – stycznik – rozruch wentylatora.
- B1 – Presostat różnicy ciśnień – porównuje ciśnienie przed i za filtrem, w przypadku wzrostu różnicy o 500 Pa zwiera styk.
- B2 – Presostat różnicy ciśnień – porównuje ciśnienie przed i za filtrem, w przypadku wzrostu różnicy o 500 Pa zwiera styk.
- S1.H2 – lampka biała – świecenie lampki sygnalizuje podanie napięcia na obwód sterowania.
- S2.H2 – lampka zielona – świecenie lampki sygnalizuje pracę urządzenia.
- H3 – modułowa lampka żółta – sygnalizacja zanieczyszczonego filtra.
- H4 – modułowa lampka żółta – sygnalizacja zanieczyszczonego filtra.
- S.1 – praca wentylatora – stop.
- S.2 – praca wentylatora – stop.

7. UŻYTKOWANIE

W trakcie eksploatacji należy kontrolować czas wymiany filtrów poprzez obserwację lampek kontrolnych sterowanych presostatami. Świecące się lampki świadczą o konieczności wymiany filtrów:


- lampka H3 koloru żółtego sygnalizuje konieczność wymiany filtra kieszeniowego, co następuje przy granicznym oporze filtra 500 Pa,
- lampka H4 koloru żółtego sygnalizuje konieczność wymiany filtra wysoko skutecznego, co następuje przy granicznym oporze filtra 500 Pa.

Lampce H3 przyporządkowany jest presostat B1 – filtr kieszeniowy.


Lampce H4 przyporządkowany jest presostat B3 – filtr wysoko skuteczny.

Przystępując do wymiany filtra kieszeniowego należy zwolnić dociski filtra oraz ostrożnie wysunąć filtr z przewodnic.

Przystępując do wymiany filtra wysoko skutecznego należy w pierwszej kolejności wyjąć filtr kieszeniowy, a następnie wykorzystując uchwyty z przodu i z tyłu filtra unieść go i wyjąć z urządzenia HARD-1000-S.

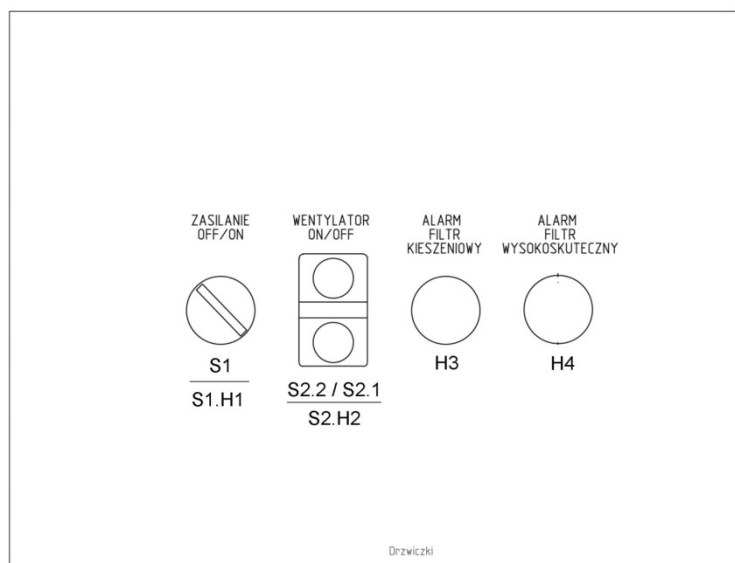

Rys. 5 Zespół elektryczny urządzenia typu HARD-1000-S

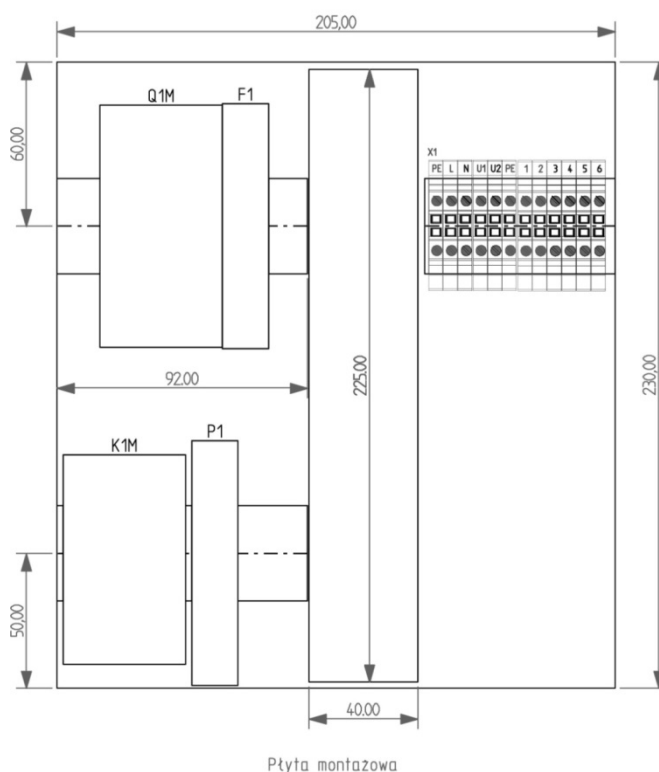

Rys. 6 Płyta montażowa zespołu elektrycznego urządzenia HARD-1000-S

Filtra wysoko skutecznego nie należy przesuwając po przewodnicach, na których jest on umieszczony, ponieważ może to spowodować zniszczenie uszczelki filtra, a w konsekwencji nieprawidłowe jego działanie. Te same zasady należy stosować podczas wkładania i wyjmowania filtra.

Wymiany włókniny „Paint-Stop” dokonujemy po stwierdzeniu spadku wydajności wentylatora.

Użytkownik powinien sam określić czasokres wymiany tego filtra dla określonego procesu technologicznego.

Filtr z węglem aktywnym należy wymienić, gdy przestanie on chłoniąc przykre zapachy.

Należy obserwować wskazania licznika czasu pracy. Wymiany złoża węgla aktywnego należy dokonać po około 200 h pracy. Zależy to jednak od intensywności zanieczyszczeń.

Biorąc pod uwagę masę węgla aktywnego w filtrze oraz jego chłonność można orientacyjnie przyjąć, że węgiel należy wymienić po wchłonięciu ok. 5 kg gazów. Aby wymienić węgiel aktywny, należy odkręcić śruby dociskające kasetę do przewodnic.

Następnie należy wysunąć kasetę i wysypać zużyty węgiel. Nowy węgiel aktywny należy wsypać do kasety i dokładnie rozprowadzić po całej kasecie.


UWAGA:

Węgiel aktywny należy utylizować zgodnie z prawem obowiązującym na terenie danego kraju.


Utylizacją węgla aktywnego zajmują się wyspecjalizowane podmioty gospodarcze np. PORT SERVICE w Gdańsku.

FILTRY WYMIENNE:

Filtr wstępny „paint stop”

	Typ	Masa	Wymiary	Klasa	Skuteczność
		[kg]	[mm]		[%]
	PS-HARD-2000-S	0,5	700x740x50	G3	90-95


Filtr kieszeniowy

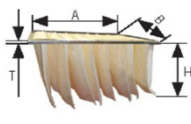	Typ	Masa	Wymiary	Klasa	Skuteczność
		[kg]	AxBxHxT [mm]		[%]
	FK-HARD-2000-S	2,3	610x610x360x20	F8	90

Filtr wysokoskuteczny HEPA

	Typ	Masa	Wymiary	Klasa	Skuteczność
		[kg]	AxBxH [mm]		[%]
	FW-HARD1000-S	6,5	610x610x80	H13	90,95

Węgiel aktywny granulowany

	Typ	Masa	Uwagi
		[kg]	
	ORGANOSORB 10CO 4x8	20	Kaseta mieści całkowitą ilość węgla aktywnego, tzn.20 kg. Węgiel aktywny dostarczany luzem razem z urządzeniem

8. ZAKŁÓCENIA W PRACY, PRZYCZYNY, ŚRODKI ZARADCZE

Tab.2

Zakłócenia	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Spadek wydajności wentylatora przy braku świecenia lampek kontrolnych.	Nadmierne zanieczyszczona włóknina „paint-stop”.	Wymienić włókninę „paint-stop”.
Spadek wydajności wentylatora przy jednoczesnym świeceniu lampki kontrolnej H1.	Nadmierne zanieczyszczony filtr kieszeniowy	Wymienić filtr kieszeniowy.
Spadek wydajności wentylatora przy jednoczesnym świeceniu lampki kontrolnej H3	Nadmierne zanieczyszczony filtr wysoko skuteczny.	Wymienić filtr wysoko skuteczny na nowy.
Z urządzenia wydaje się przykry zapach.	Nasycone złożo węglowe.	Wymienić złożo węglowe w kasecie.
Pojawiają się nagłe drgania i wibracje.	Uszkodzenia wirnika wentylatora.	Wymienić wirnik na nowy.

9. INSTRUKCJA KONSERWACJI

W czasie okresowych przeglądów co 12 miesięcy należy sprawdzić stan techniczny wentylatora zgodnie ze szczegółowymi zasadami eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.

Podczas prac konserwacyjnych należy sprawdzić połączenia mechaniczne i elektryczne.

Przeglądy wykonywać tylko po odłączeniu urządzenia od sieci elektrycznej.

10. INSTRUKCJA BHP

Uruchomienie i obsługa może odbywać się jedynie po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.

Obwody gniazd wtykowych powinny posiadać zabezpieczenia zwarciove i zabezpieczenia różnicowoprądowe (patrz schemat elektryczny).

Maszyna spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie 2006/42/WE i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń w celu bezpiecznego użytkowania.

Wszelkie naprawy należy wykonywać po zatrzymaniu wentylatora i odłączeniu urządzenia od sieci.

11. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Urządzenie filtrowentylacyjne **HARD-1000-S** jest transportowane na palecie, zabezpieczone folia od wpływów atmosferycznych. Podczas transportu urządzenie musi być ustawione w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przemieszczeniem lub wyróceniem.

Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

12. WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji określony jest w karcie gwarancyjnej urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń mechanicznych urządzenia zawinionych przez użytkownika.

- Uszkodzeń wynikłych ze stosowania niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
- Uszkodzeń wynikłych wskutek niewłaściwego transportu, przechowywania lub niewłaściwej konserwacji.

Niezastosowanie się do pkt. 3 “Zastrzeżenia producenta” niniejszej instrukcji, a zwłaszcza dokonanie samowolnej przeróbki urządzenia lub stosowanie go niezgodnie z przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji.

13. WZÓR DEKLARACJI ZGODNOŚCI




DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE UE EC&EU DECLARATION OF CONFORMITY

- Producent / Manufacturer:** KLIMAWENT S.A. 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 194, Polska
- Opis produktu / Product name:** Urządzenie filtracyjne
Filter unit
- Model / Model:**

HARD-1000-S	HARD-2000-S	HARD-5000-S
--------------------	--------------------	--------------------
- Nr produktu / Product number:**

900092	900088	900093
---------------	---------------	---------------
- Nr seryjny / Serial number:** XXXX
- Rok produkcji / Year of production:** RRRR
- Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
- Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania następujących dyrektyw europejskich:**
The product mentioned above meets the requirements of the following European directives:

MD 2006/42/WE	2006/42/EC
LVD 2014/35/UE	2014/35/EU
ERP 2009/125/WE	2009/125/EC
- Odniesienia do norm zharmonizowanych oraz norm krajowych (lub ich fragmentów), które zastosowano, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:**
References to the harmonized standards and the national standards (or parts thereof) that have been applied and against which conformity is declared:

PN-EN ISO 12100:2012	EN ISO 12100:2010
PN-EN ISO 13857:2020-03	EN ISO 13857:2019
PN-EN 60204-1:2018-12	EN 60204-1:2018
PN-EN 60529:2003+A2:2014-07	EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013
PN-EN IEC 61439-1:2021-10	EN IEC 61439-1:2021
- Osoba upoważniona do przechowywania i przygotowania dokumentacji technicznej:** Teodor Świrbutowicz, KLIMAWENT S.A.
A person authorized to store and prepare technical documentation:
- Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem:** 
This declaration of conformity is the basis for marking the product with the mark:


Deklaracja zgodności wystawiona została w oparciu o przeprowadzony proces oceny zgodności. Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

The declaration of conformity was issued based on the conformity assessment process. This declaration relates only to the machine in the state in which it was placed on the market and does not cover components added by the end user or subsequent actions performed by the end user.


Gdynia, 2025-02-21

W imieniu producenta podpisali / **Signed on behalf of the manufacturer by:**

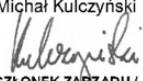

Michał Kulczyński

CZŁONEK ZARZĄDU /
MEMBER OF THE BOARD

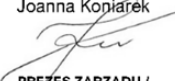

Joanna Kopiaręk

PREZES ZARZĄDU /
CEO