



Separator mgły olejowej MISTOL MIX-1000



KLIMAWENT S.A. Poland
ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia
tel.: +48 58 629 64 80
fax: +48 58 629 64 19
klimawent@klimawent.com.pl

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	3
2.	PRZEZNACZENIE.....	3
3.	ZASTRZEŻENIA PRODUCENTA.....	3
4.	DANE TECHNICZNE.....	4
5.	BUDOWA I DZIAŁANIE	4
6.	MONTAŻ I URUCHAMIANIE.....	6
7.	UŻYTKOWANIE	7
8.	ZAKŁÓCENIA W PRACY, PRZYCZYNY, ŚRODKI ZARADCZE.....	9
9.	INSTRUKCJA KONSERWACJI	9
10.	INSTRUKCJA BHP.....	10
11.	TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE	10
12.	WARUNKI GWARANCJI.....	10
13.	INFORMACJE O RYZYKU RESZTKOWYM	11
14.	WZÓR DEKLARACJI ZGODNOŚCI	12
15.	HARMONOGRAM PRAC SERWISOWYCH	13
16.	SCHEMATY ELEKTRYCZNE	14

1. WSTĘP

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla użytkownika urządzenia **MISTOL MIX-1000**. Jej celem jest dostarczenie użytkownikowi wskazówek dotyczących zastosowania, montażu, uruchamiania i eksploatacji urządzenia.

INFORMACJA

Przed przystąpieniem do montażu urządzenia na stanowisku pracy i jego użytkowaniem należy dokładnie zapoznać się z treścią tej instrukcji.

Ze względu na stałe udoskonalanie swoich wyrobów producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, których jest celem podwyższenie walorów użytkowych oraz bezpieczeństwa użytkownika.

Konstrukcja urządzenia **MISTOL MIX-1000** uwzględnia aktualny stan wiedzy i poziom techniki oraz spełnia normatywne zasady i przepisy, a przede wszystkim zapewnia zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zamieszczone w następujących aktach prawnych i normami zharmonizowanymi:

- ✓ Dyrektywa 2006/42/WE (MD)
- ✓ Dyrektywa 2014/35/UE (LVD)
- ✓ Dyrektywa 2009/125/WE (ErP)
- ✓ PN-EN ISO-12100:2012
- ✓ PN-EN 60204-1:2018-12
- ✓ PN-EN ISO 13857:2020-03
- ✓ PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
- ✓ PN-EN 61439-1:2011

2. PRZEZNACZENIE

Separator mgły olejowej **MISTOL MIX-1000** jest przeznaczony do oczyszczania powietrza z mgły olejowej **zanieczyszczonej pyłami** powstającej w trakcie rozmaitych procesów produkcyjnych. Szczególnie jest zalecany do usuwania cząstek oleju z oparów cieczy chłodząco-smarujących wykorzystywanych w procesach obróbki skrawaniem takich jak szlifowanie, frezowanie itp.


3. ZASTRZEŻENIA PRODUCENTA

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego podłączenia zasilania oraz niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia.
- Niedopuszczalne jest instalowanie na urządzeniu dodatkowych elementów niewchodzących w jego skład lub wyposażenie.
- Niedopuszczalne są samowolne przeróbki i modyfikacje urządzenia.
- Obsługę urządzenia oraz wszelkie naprawy powinna wykonywać osoba do tego upoważniona i przeszkolona.
- Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi wszystkie elementy urządzenia.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za odniesione urazy, zranienia bądź uszkodzenia ciała będące następstwem nieprawidłowego użytkowania.
- Przed montażem urządzenia należy sprawdzić nośność elementów konstrukcyjnych, do których będzie przymocowane. Niewłaściwe, niestaranne lub niestabilne zamocowanie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia, a także stwarzać będzie realne zagrożenie dla ludzi znajdujących się w pobliżu.
- Separator mgły olejowej **MISTOL MIX-1000** nie nadaje się do przetłaczania powietrza zanieczyszczonego mieszaniną substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł, które w kontakcie z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe.
- Separator mgły olejowej **MISTOL MIX-1000** nie nadaje się do oczyszczania powietrza zanieczyszczonego substancjami żrącymi, które mogą oddziaływać niekorzystnie na urządzenie.
- Separator mgły olejowej **MISTOL MIX-1000** nie nadaje się do pracy w trybie całodobowym z uwagi na konieczność ociekania filtrów z nadmiaru wytrąconego oleju.

4. DANE TECHNICZNE

Tabela 1 Dane techniczne urządzenia MISTOL MIX-1000

Typ	Nr kat.	Stopień ochrony	Wydajność maksymalna [m ³ /h]	Podciśnienie maksymalne [Pa]	Zasilanie [V, Hz]	Moc silnika [kW]	Poziom ciś. akustycznego [dB(A)]		Masa [kg]
							1m	5m	
MISTOL MIX-1000	800S20	IP44	1600	1650	1×230V, 50Hz	0,75	69	64	130

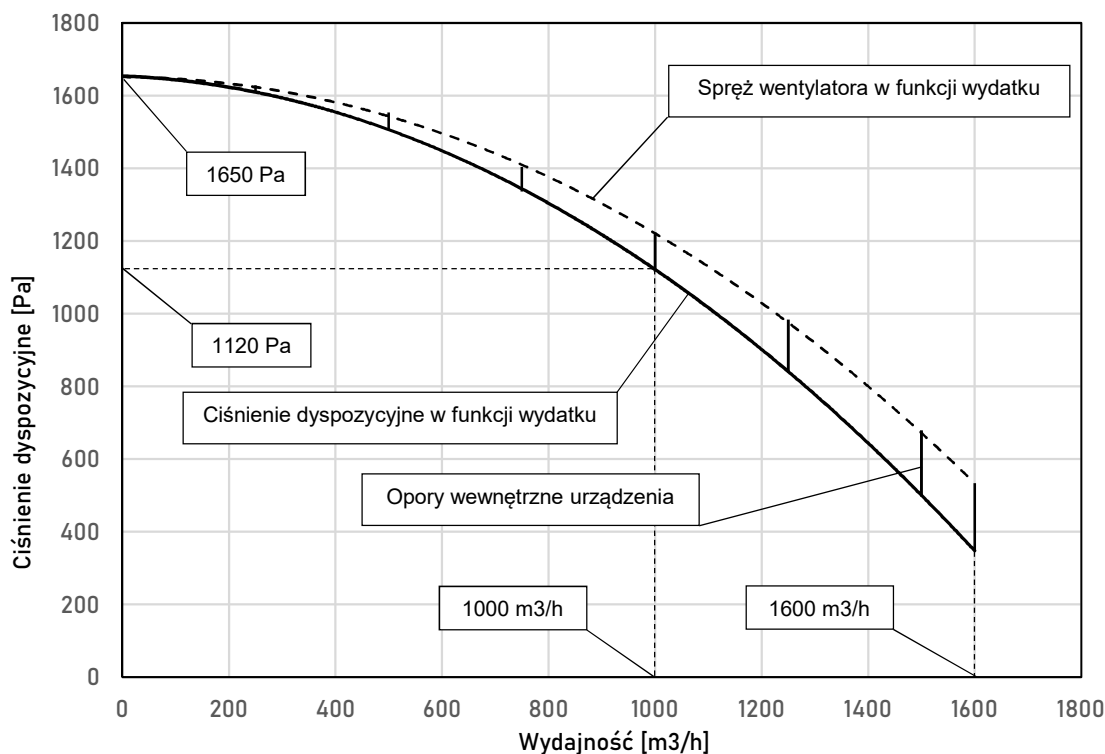

Rysunek 1 Charakterystyka przepływowa urządzenia MISTOL MIX-1000

5. BUDOWA I DZIAŁANIE

5.1. Budowa urządzenia


Separator mgły olejowej **MISTOL MIX-1000** zbudowany jest z następujących elementów:

- obudowy tworzącej komorę filtracyjną, separacyjną oraz osadczą,
- wentylatora promieniowego w obudowie aluminiowej i wirnikiem oraz tłumikiem na jego wylocie,
- 1 filtra siatkowego klasy **G2**,
- 1 filtra kieszeniowego klasy **F8**,
- 1 filtr wysokoskuteczny **HEPA H13**,
- 2 presostatów sygnalizujących nadmierne opory filtrów,
- zaworu spustowego oleju,
- konstrukcji wsporczej z nogami,
- zespołu elektrycznego sterującego pracą urządzenia.

! UWAGA






Z 3 stron urządzenia, tj. prawej i lewej strony oraz z tyłu są zainstalowane przyłącza umożliwiające zamontowanie króćca wlotowego (przyłączeniowego) o średnicy **Ø160 mm**. Standardowo 2 z 3 przyłączy są zaślepione. Użytkownik wybiera stronę podłączenia instalacji odciągowej w trakcie montażu urządzenia w miejscu pracy.

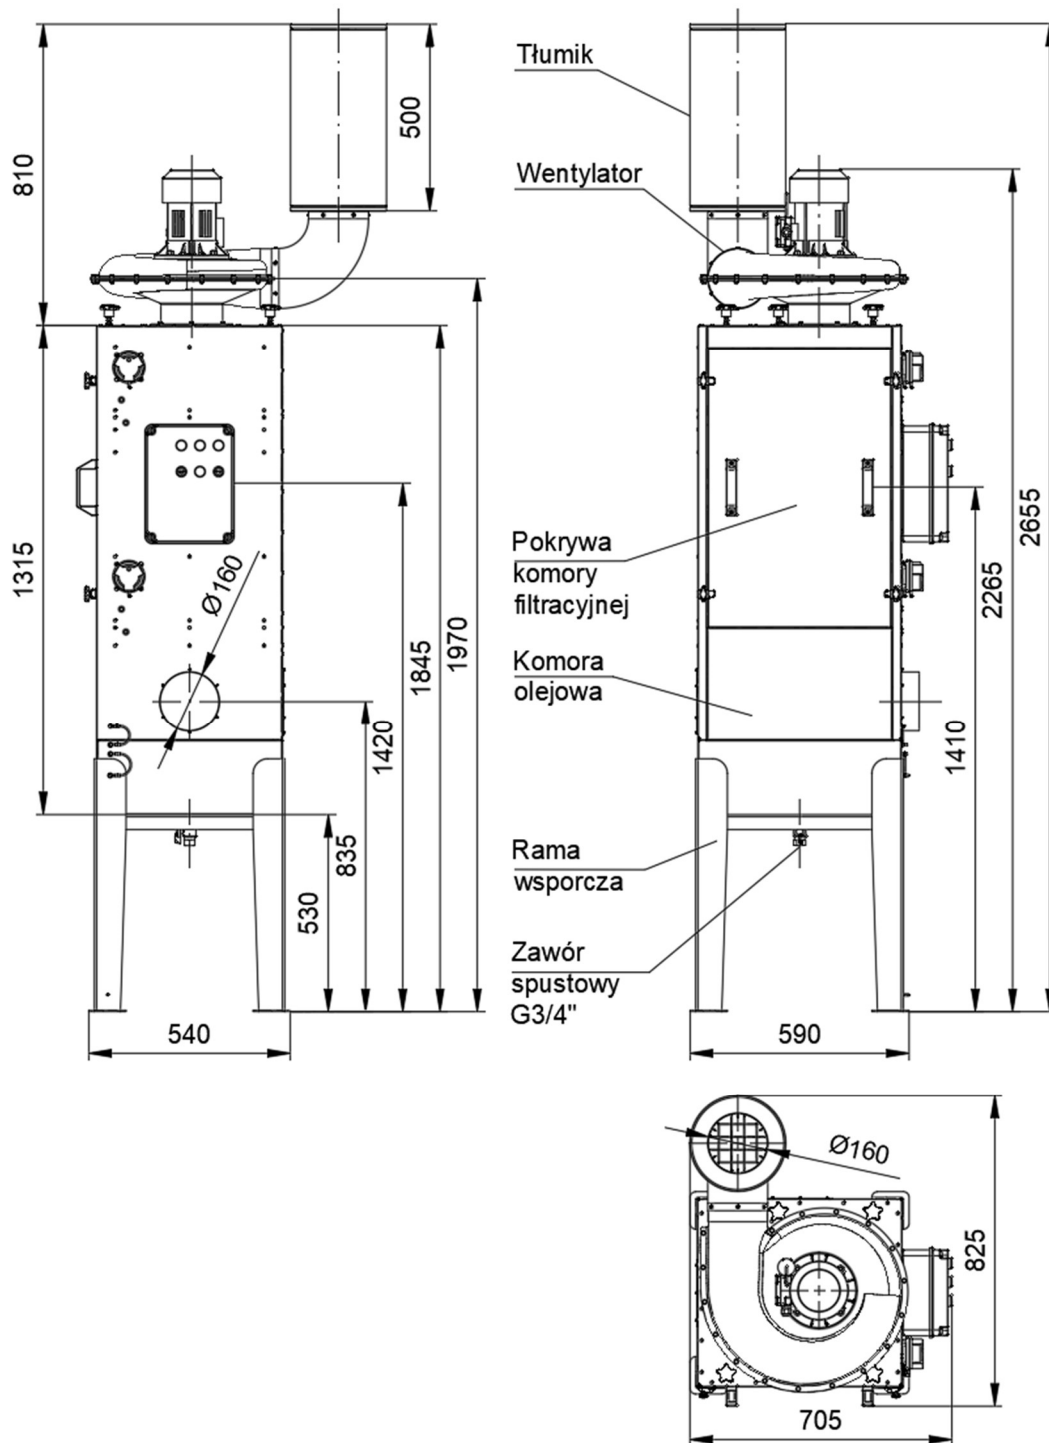

Rysunek 2 Budowa i wymiary urządzenia MISTOL MIX-1000

Tabela 2 Filtry wymienne

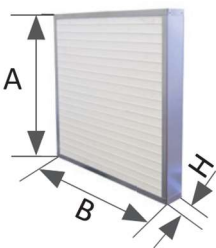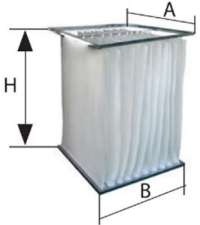Typ	Masa [kg]	Wymiary A×B×H [mm]	Ilość sztuk	Klasa filtracji	Uwagi
 <p>Filtr wysokoskuteczny FA-MISTOL-MIX-1000 800F13</p>	6,0	457×457×150	1	H13	Hydrofobowa bibuła szklana. Skuteczność 99,95%
 <p>FK-MISTOL-MIX-1000 800F10</p>	2,0	457×457×400	1	F8	Włóknina filtracyjna z polipropylenu z mikrowłóknami, odporna na olej
 <p>FM-MISTOL-MIX-1000 852F04</p>	0,6	457×457×48	1	G2	Wielowarstwowy drut ocynkowany, uformowany w kompaktowy labirynt

5.2. Zasada działania

Przepływ powietrza odbywa się od dołu do góry urządzenia i jest on wymuszony przez wentylator zainstalowany na górze urządzenia. Zanieczyszczone powietrze dostarczone króćcem wlotowym najpierw trafia na filtr wstępny siatkowy, a następnie przechodzi przez filtr kieszeniowy, w którym medium filtracyjnym jest włóknina odporna na zanieczyszczenia olejowe (tłuste). Ostatecznie powietrze przechodzi przez filtr wysokoskuteczny **HEPA**. Odseparowany olej ścieka do komory osadczącej. Pod komorą jest zamontowany zawór spustowy oleju, umożliwiając opróżnianie komory z oleju wprost do pojemnika ustawionego pod urządzeniem.

6. MONTAŻ I URUCHAMIANIE

6.1. Montaż

Separator mgły olejowej **MISTOL MIX-1000** dostarczany jest w stanie złożonym i gotowym do użytkowania.

! UWAGA



Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniu zamkniętym.



Urządzenie należy wypoziomować.

Do urządzenia należy podłączyć instalację wyciągową wentylowanego procesu, podłączyć zasilanie elektrycznego i zapewnić możliwość spustu nagromadzonego oleju we wnętrzu urządzenia.

6.2. Podłączanie zasilania

Połączenie zasilania do urządzenia **MISTOL MIX-1000** użytkownik wykonuje we własnym zakresie. Powinno to być wykonane przez pracownika o potwierdzonych kwalifikacjach. Połączenia elektryczne należy wykonać zgodnie z schematem elektrycznym przedstawionym w pkt.16 – SCHEMATY ELEKTRYCZNE.

Ponadto urządzenie **MISTOL MIX-1000** należy podłączyć do głównej szyny wyrównawczej. Do tego celu w jednej z nóg ramy wsporczej znajduje się zacisk gwintowy.

! UWAGA

Użytkownik sam we własnym zakresie podłącza urządzenie do instalacji elektrycznej.



Użytkownik musi dobrać odpowiedni rodzaj i przekrój przewodu zasilającego oraz odpowiednie zabezpieczenia przed skutkami zwarć i przeciążeń, kierując się obowiązującymi przepisami w danych warunkach miejscowych!



Podłączenie zasilania musi być wykonane przez osobę upoważnioną i do tego uprawnioną, z potwierdzonymi kwalifikacjami stosownych do obowiązujących przepisów!



Urządzenie należy połączyć z główną szyną wyrównawczą.

6.3. Kontrola i uruchamianie

Przed uruchomieniem urządzenia należy:


- A. Sprawdzić dopasowanie parametrów sieci elektrycznej do silnika.
- B. Sprawdzić prawidłowość i trwałość połączenia przewodu ochronnego **PE**.
- C. Sprawdzić prawidłowość doboru zabezpieczenia w obwodzie zasilającym urządzenie.
- D. Sprawdzić poprawność i szczelność instalacji przewodu odciągowego.
- E. Sprawdzić poprawność instalacji filtrów w urządzeniu, kolejność i docięnięcie.
- F. Sprawdzić zamknięcie zaworu spustowego lub poprawności zainstalowania węża spustowego olej.

7. UŻYTKOWANIE

Separator mgły olejowej **MISTOL MIX-1000** podczas pracy nie wymaga stałej obsługi poza załączaniem i wyłączeniem urządzenia.

Obsługa codzienna polega na opróżnianiu komory osadczącej ze zgromadzonego oleju, po uprzednim otwarciu zaworu spustowego. Pod urządzeniem należy postawić odpowiedni pojemnik na olej.

W trakcie eksploatacji należy kontrolować moment wymiany filtra kieszeniowego poprzez obserwację lampki kontrolnej sterowanej presostatem filtra **H3 „ALARM FILTRA”**.

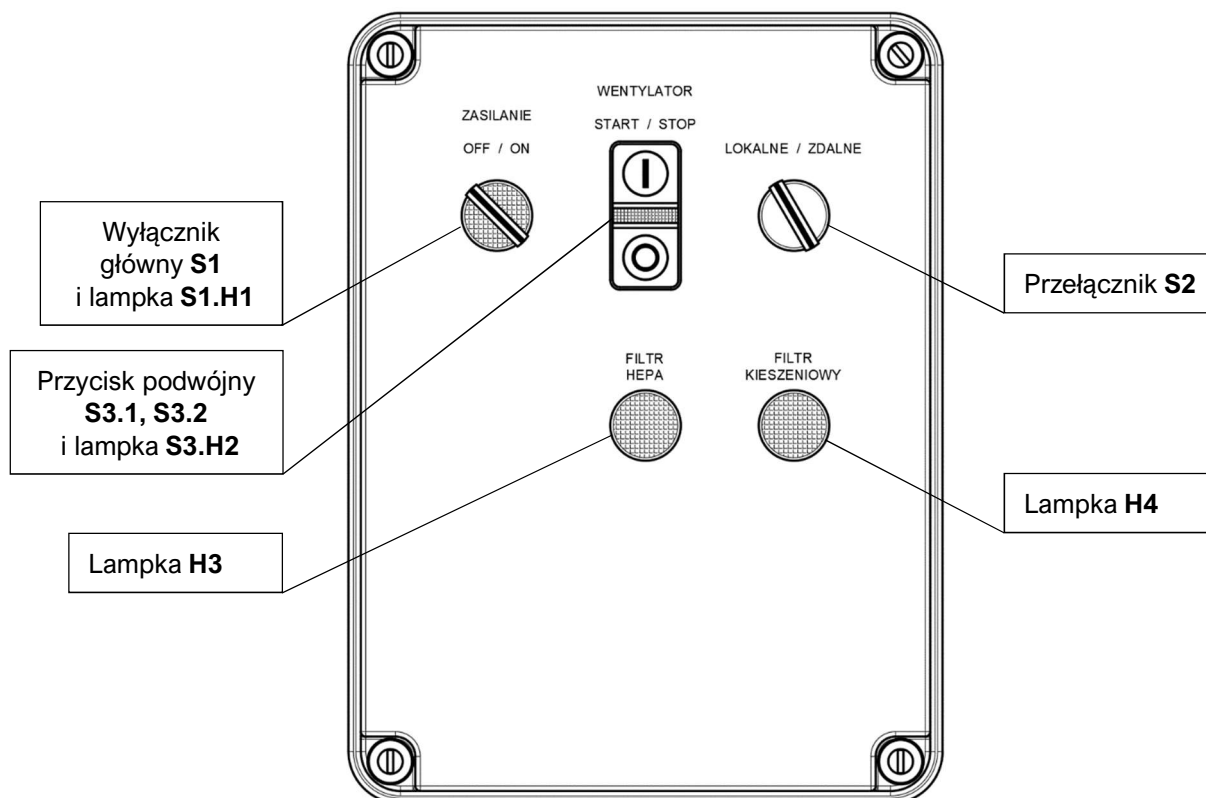

Rysunek 3 Wygląd elewacji zespołu elektrycznego urządzenia **MISTOL MIX-1000**

! UWAGA

Separatorów nie można pracować w trybie ciągłym – 24h na dobę, ponieważ olej odfiltrowany osadzony na filtrach musi ściec do komory osadczej urządzenia.

INFORMACJA

Sterowaniem separatora odbywa się za pomocą zespołu elektrycznego umieszczonego na urządzeniu.

7.1. Załączanie zasilania

Ustawić wyłącznik główny **S1** w pozycji **ON**. Lampka biała **S1.H1 „ZASILANIE”** wbudowana w przycisk **świeci się** – patrz Rysunek 3. Upewnij się, że przełącznik **S2** jest ustawiony w pozycji „**LOKALNY**”.

7.2. Załączanie wentylatora

Wcisnąć przycisk **S3.2 „START”**. Lampka zielona **S3.H2** wbudowana w przycisk **świeci się**.

7.3. Alarm – Filtry

Presostaty zainstalowane na urządzeniu kontrolują spadki ciśnienia na filtrach. W przypadku nadmiernego wzrostu oporów filtrów zasygnalizuje to zaświecenie lampek żółtych **H3** i **H4** – **H3** dla filtra wysokoskutecznego **HEPA**, **H4** – filtra kieszeniowego. Należy wówczas oczyścić filtry z zbrudzeń lub wymienić filtry na nowe w przypadku, gdy proces samooczyszczania podczas postoju urządzenia nie skutkuje. Po oczyszczeniu i/lub wymianie filtrów lampki żółta **H3** i **H4** zgasną.

7.4. Wyłączanie wentylatora

Wcisnąć przycisk **S3.1 „STOP”**. Lampka zielona **S3.H2** wbudowana w przycisk **nie świeci się**.

7.5. Wyłączanie zasilania

Ustawić wyłącznik główny **S1** w pozycji **OFF**. Lampka biała **S1.H1 „ZASILANIE”** **nie świeci się**.

7.6. Praca w trybie zdalnym

Przestawić przełącznik **S2** w pozycji „**ZDALNE**”.

! UWAGA

Zespół elektryczny umożliwia sterowanie zdalne urządzenia za pomocą styku zwiernego.

7.7. Wymiana filtrów

- A. Otwórz drzwi dostępne do filtrów. W tym celu odkręć (poluzuj) dociski śrubowe wokół ościeżnicy i zdejmij pokrywę z urządzenia.
- B. Poluzować dolny docisk filtrów poprzez odchylenie dźwigni. Wysunąć filtr siatkowy, a następnie filtr kieszeniowy i zdjąć wieszak z górnej prowadnicy. Filtr **HEPA** wysunąć z górnej półki po uprzednim poluzowaniu docisków zainstalowanych w górnej ścianie urządzenia. Nowe filtry umieścić w ten sam sposób i ponownie zamocować.
- C. Zamknij drzwi inspekcyjne doszczelniając je dociskami śrubowymi.

7.8. Opróżnianie komory osadczej z oleju

- D. Podstaw pod zawór spustowy odpowiedni pojemnik.
- E. Otwórz zawór spustowy.
- F. Opróżnij komorę z nagromadzonego oleju.
- G. Po opróżnieniu zamknij zawór.

! UWAGA

Opróżnianie komory osadczej z oleju można wykonywać w trakcie pracy urządzenia.

! UWAGA

Uwaga! Zgromadzony olej lub inna substancja olejopochodna są substancjami zaliczającymi się do grupy odpadów niebezpiecznych i należy je utylizować stosując się do ogólnych przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych.

8. ZAKŁÓCENIA W PRACY, PRZYCZYNY, ŚRODKI ZARADCZE

Tabela 3 Typowe zakłócenia w pracy, przyczyny i środki zaradcze

Zakłócenia	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Stopniowy spadek ilości zasysanego powietrza.	Zabrudzenie filtrów, uszkodzony lub zanieczyszczony presostat.	Wyczyść lub wymień filtry lub presostat różnicowy lub udroźnij wężyki igielitowe łączące presostat z punktami pomiaru ciśnienia.
Pojawiają się nagłe drgania i wibracje urządzenia.	Uszkodzenie wirnika.	Wymień wirnik lub silnik na nowy.
Nie włącza się wentylator.	Wyłączone zabezpieczenie Q1M, F1 .	Sprawdź przyczyny zadziałania zabezpieczeń. Ponownie włącz zabezpieczenia.

9. INSTRUKCJA KONSERWACJI**9.1. Konserwacja**

Konserwacja separatora **MISTOL MIX-1000** polega na czyszczeniu filtrów i wnętrza ze zgromadzonych zanieczyszczeń i osadów oraz spuszczeniu oleju nagromadzonego w komorze osadkowej. Ponadto urządzenie powinno przynajmniej **1 raz na 24h** przerwać pracę (w przypadku pracy w trybie całodobowym) na okres od **4 do 8h**, aby umożliwić spłynięcie oleju osadzonego na filtrach i w urządzeniu.

Okresowo należy sprawdzić co następuje:

- Przynajmniej co **12 miesięcy** należy sprawdzić stan techniczny wentylatora oraz silnika zgodnie z zasadami eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.
- Co **12 miesięcy** należy kontrolować szczelność i prawidłowość połączenia przewodów odciągowych. Wycieki w instalacji mogą być powodem niedokładnego montażu filtrów kieszeniowych w urządzeniu lub ich perforacji.
- Filtr metalowy należy czyścić z nagromadzonych zanieczyszczeń w postaci osadów stałych a filtr kieszeniowy wymienić na nowy w przypadku stwierdzenia znacznego spadku wydajności urządzenia lub gdy proces samooczyszczania podczas postoju urządzenia nie daje spodziewanego rezultatu w postaci stałego powrotu do wymaganego wydatku urządzenia.

W ramach przeglądu wentylatora należy sprawdzić co następuje. W razie potrzeby zdemontować wentylator z urządzenia:

- Sprawdzić prawidłowość i dokładność dokręcenia połączeń mechanicznych i elektrycznych.
- Sprawdzić stan wirnika i wnętrza wentylatora oraz wykryć i usunąć nagromadzone zanieczyszczenia lub ciała obce. W tym celu zdemontować dołączoną instalację oraz kolano. Dokonać oględzin wnętrza. Zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym załączeniem!
- Sprawdzić osiowość wirnika względem króćca wlotowego (równomierną odległość na całym obwodzie pomiędzy otworem wlotowym wirnika a króćcem wlotowym wentylatora). W tym celu zajrzeć pod wentylator demontując pokrywę rewizyjną komory regeneracji pod wentylatorem.
- W przypadku pojawienia się drgań lub hałasu podczas pracy wentylatora wykonać pomiar drgań oraz kontrolę czy nie występuje kontakt elementów obracających się wirnika z króćcem wlotowym lub innymi elementami obudowy.

! NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przy pracach przeglądowych należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, ponieważ w przypadku ich niestosowania może zaistnieć zagrożenie zdrowia i życia – patrz niżej – pkt.10 – INSTRUKCJA BHP.



Przeglądy urządzenia może wykonywać osoba wykwalifikowana, mająca odpowiednie uprawnienia i tylko po odłączeniu urządzenia od zasilania.

9.2. Recykling i kasacja

W momencie przekazania wyrobu do kasacji, należy zastosować się do przepisów dotyczących kasacji maszyn wycofanych z użytkowania i/lub recyklingu odpadów.

Części składowe urządzenia **MISTOL MIX-1000** zaliczające się do grupy odpadów niebezpiecznych:

- A. Zużyty filtr kieszeniowy.
- B. Olej nagromadzony w urządzeniu.

! UWAGA



Części zaliczające się do grupy odpadów niebezpiecznych należy utylizować stosując się do ogólnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych.

10. INSTRUKCJA BHP

! UWAGA



Uruchomienie i obsługa urządzenia mogą odbywać się tylko po zapoznaniu z niniejszą instrukcją. Urządzenie nie stwarza zagrożenia pod warunkiem starannego zamontowania go zgodnie z niniejszą instrukcją!



Maszyna spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie 2006/42/WE i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń w celu bezpiecznego użytkowania!



Wszelkie przeglądy i naprawy wykonywać tylko po odłączeniu urządzenia od zasilania elektrycznego. Prace związane z instalacją elektryczną mogą być prowadzone tylko przez pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami!



Przy obsłudze, montażu, podłączaniu elektrycznym, pierwszym uruchomieniu i naprawach serwisowych należy postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, normami i ogólnie przyjętymi regułami technicznymi!

11. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Podczas transportu należy zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniem, przesunięciem, wgnieceniami oraz opadami. Urządzenie powinno być przechowywane w suchym i przewiewnym pomieszczeniu.

Transport i przeładunek powinien odbywać się w sposób eliminujący uszkodzenia lub wgniecenia urządzenia, a także zniszczenie opakowania lub zatarcie występujących na nim oznaczeń.

12. WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji określony jest w **Karcie Gwarancyjnej** urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych urządzenia zawinionych przez użytkownika,
- uszkodzeń wynikających ze stosowania niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi,
- uszkodzeń wynikłych wskutek niewłaściwego transportu, przechowywania lub niewłaściwej konserwacji.

! OSTRZEŻENIE



Niezastosowanie się do pkt. 3 **ZASTRZEŻENIA PRODUCENTA** niniejszej instrukcji, a zwłaszcza dokonanie samowolnej przeróbki urządzenia lub stosowanie go niezgodnie z przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji!

13. INFORMACJE O RYZYKU RESZTKOWYM




! ZAGROŻENIE

MATERIAŁY I SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE



- ✓ Podczas konserwacji urządzenia zwróć uwagę na możliwość kontaktu z potencjalnie szkodliwymi oparami lub płynami, które odkładają się we wnętrzu urządzenia. Stosuj środki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju odciąganej substancji, tj. maski, okulary i rękawice gumowe.
- ✓ Zgromadzony olej lub inna substancja olejopochodna są substancjami zaliczającymi się do grupy odpadów niebezpiecznych i należy je utylizować stosując się do ogólnych przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych.

INSPEKCJE, KONSERWACJE, PRZEGLĄDY WYKONUJ WYŁĄCZNIE KORZYSTAJĄC Z ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, T.J. MASKI, OKULARY I GUMOWE RĘKAWICE!

OZNAKOWANIE URZĄDZENIA	ZALECANE OZNAKOWANIE W POBLIŻU ¹
brak	 <p>UWAGA: Nakaz noszenia maski przeciwpylejowej w trakcie czynności serwisowych przy urządzeniu!</p>
	 <p>UWAGA: Nakaz noszenia ochronników oczu w trakcie czynności serwisowych przy urządzeniu!</p>
	 <p>UWAGA: Nakaz noszenia ochrony rąk w trakcie czynności serwisowych przy urządzeniu!</p>

¹ Zgodnie z dyrektywą Dyrektywa 92/58/EWG przy udziale przepisów zharmonizowanych uwzględniając również przepisy BHP, użytkownik (pracodawca) jest zobowiązany wykryć zagrożenia i oznakować miejsce pracy odpowiednimi znakami ostrzegawczymi.

14. WZÓR DEKLARACJI ZGODNOŚCI**DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**

NR _____

Producent (ew. również jego upoważniony przedstawiciel / importer):

nazwa: **KLIMAWENT S.A.**adres: **Polska, 81-571 GDYNIA, ul. Chwaszczyńska 194**

Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:

nazwisko i adres: **Teodor Świrbutowicz, KLIMAWENT S.A.**niniejszym deklaruje, że wyrób: **Separator mgły olejowej**typ / model: **MISTOL MIX-1000**

numer seryjny: _____

rok produkcji: _____

Spełnia wymagania następujących dyrektyw europejskich:

Dyrektywa 2006/42/WE (MD)**Dyrektywa 2014/35/UE (LVD)****Dyrektywa 2009/125/WE (ErP)**

Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

PN-EN ISO-12100:2012**PN-EN 60204-1:2018-12****PN-EN ISO 13857:2020-03****PN-EN 60529:2003/A2:2014-07****PN-EN 61439:2011**

miejsce, data


podpis osoby
upoważnionejimię, nazwisko, funkcja
sygnatariusza

15. HARMONOGRAM PRAC SERWISOWYCH

Tabela 4 Zalecane okresy kontroli i konserwacji

L.p.	Czasookres	Działanie
1A	Bieżąca kontrola	Opróżnij komorę zbiorczą odkręcając zawór spustowy zainstalowany od spodu urządzenia. Podstaw pod zawór odpowiedni pojemnik.
		Uwaga! Zgromadzony olej lub inna substancja olejopochodna są substancjami zaliczającymi się do grupy odpadów niebezpiecznych i należy je utylizować stosując się do ogólnych przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych.
1B		Podczas każdego opróżniania komory z nagromadzonego oleju, wyjmij i sprawdź stan filtrów. Oczyszczyć filtr siatkowy z nagromadzonych zanieczyszczeń w postaci osadów stałych.
2A	Co 1 miesiąc	Wykonaj kontrolę wzrokową obudowy pod względem wycieków oraz stanu połączeń śrubowych wentylator i mocowania urządzenia.
3A	Co 6 miesięcy	Sprawdź prawidłowość montażu filtrów. W szczególności sprawdź stan filtra kieszeniowego i wysokoskutecznego HEPA – wykryj uszkodzenia lub możliwe perforacje.
4A	Co 12 miesięcy	Sprawdź stan techniczny wentylatora oraz silnika zgodnie z zasadami eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.
		W ramach przeglądu wentylatora wykonaj: <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź prawidłowość i dokładność dokręcenia połączeń mechanicznych i elektrycznych. • Sprawdź stan wirnika i wnętrza wentylatora oraz wykryj i usuń nagromadzone zanieczyszczenia lub ciała obce. W tym celu zdemontuj dołączoną instalację. Dokonaj oględzin wnętrza. Zabezpiecz urządzenie przed przypadkowym załączeniem! • Sprawdź osiowość wirnika względem króćca wlotowego (równomierna odległość na całym obwodzie pomiędzy otworem wlotowym wirnika a króćcem wlotowym wentylatora). W tym celu zajrzyj pod wentylator demontując pokrywę rewizyjną komory regeneracji pod wentylatorem i wyjmij filtry. • W przypadku pojawienia się drgań lub hałasu podczas pracy wentylatora wykonaj pomiar drgań oraz skontroluj czy nie występuje kontakt elementów obracających się wirnika z króćcem wlotowym lub innymi elementami obudowy.
		Sprawdź szczelność obudowy i przewodów odciągowych oraz sprawdź prawidłowość podłączenia instalacji.
		Sprawdź stan uziemienia urządzenia oraz przewodność pomiędzy wszystkimi zespołami urządzenia.
4D		Oczyszczyć urządzenie i jego podzespoły, aby uniknąć nadmiernego osadzania się pyłu i innych zanieczyszczeń na zewnątrz i we wnętrzu. Dodatkowo skontroluj ilość nagromadzonego oleju we wnętrzu urządzenia.

16. SCHEMATY ELEKTRYCZNE

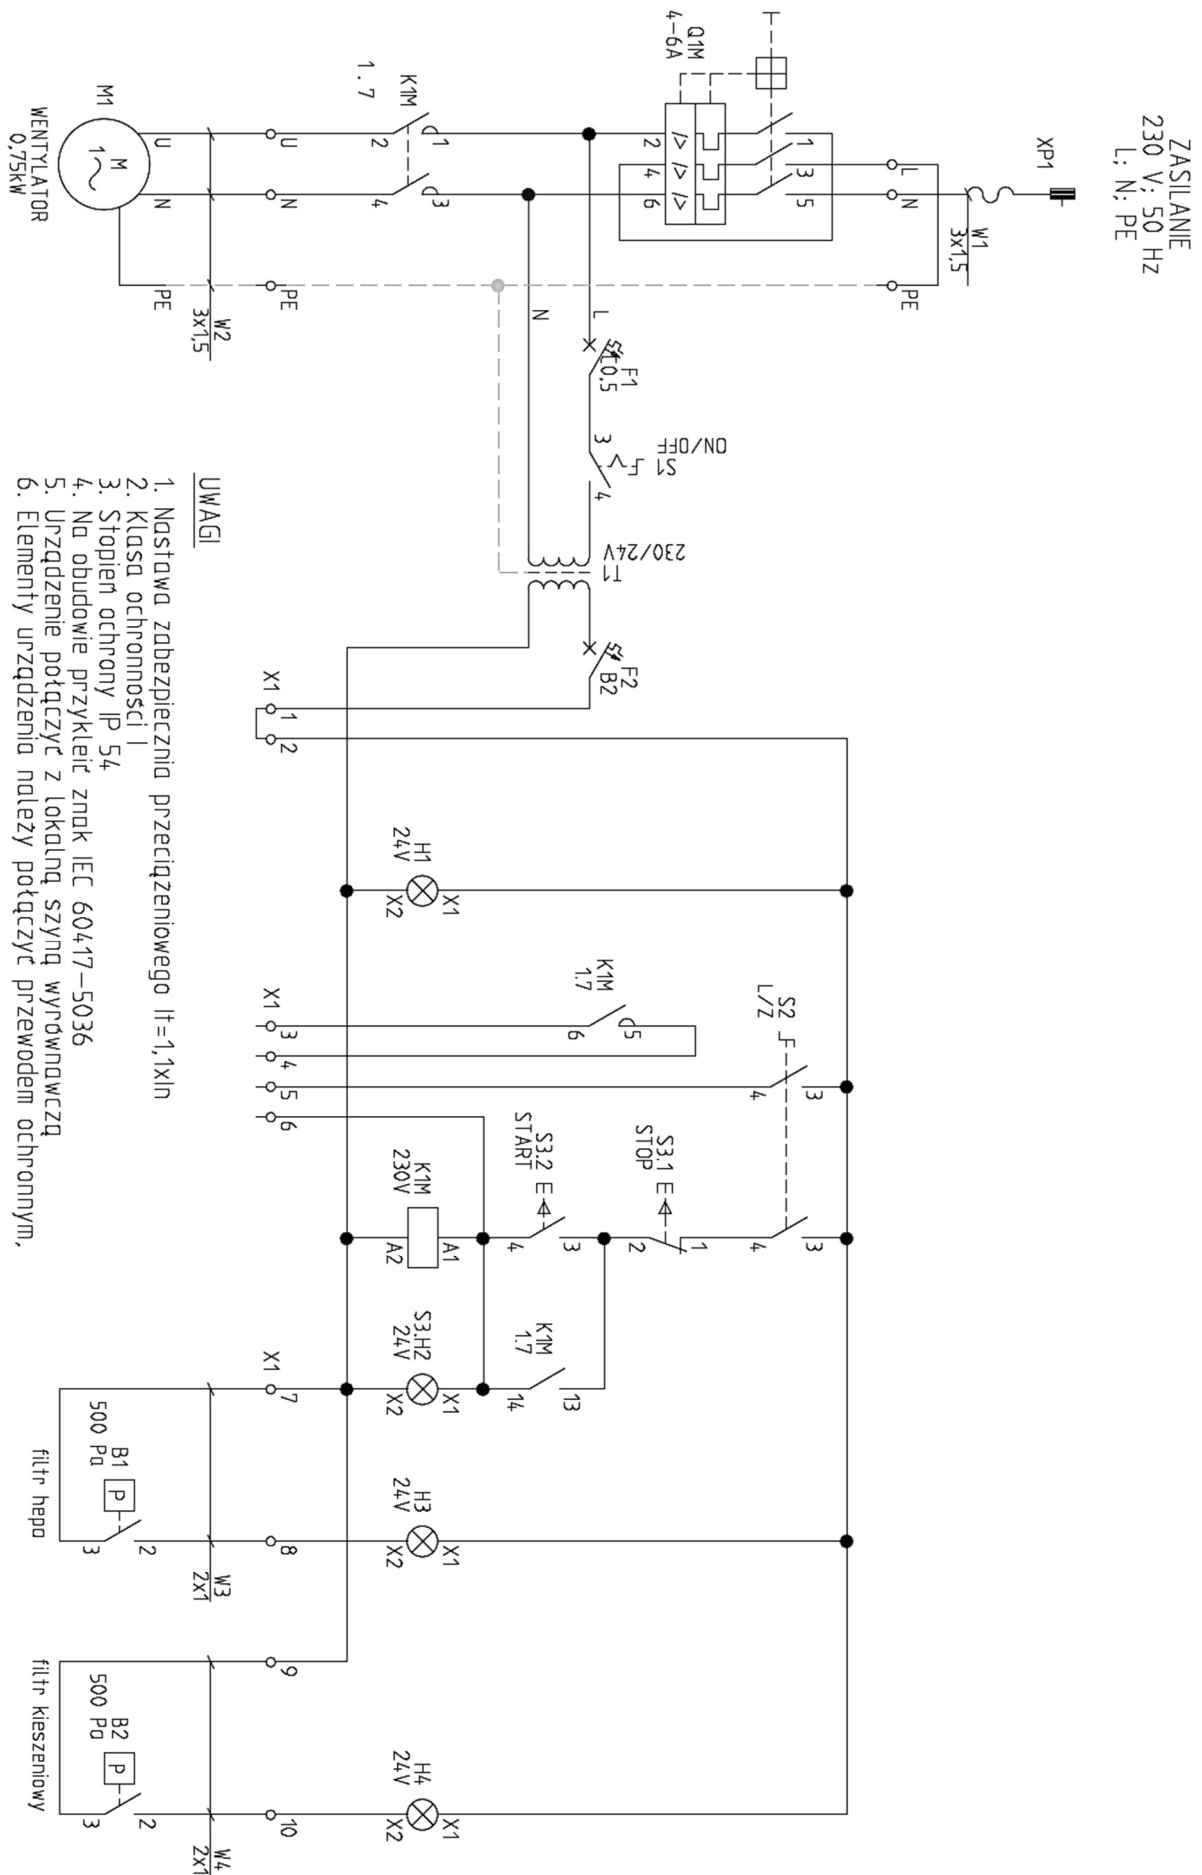

Schemat 1

Tabela 5 Funkcje aparatów elektrycznych znajdujących się w zespole elektrycznym

Typ aparatu	Opis	Funkcja
Q1M	<i>Wyłącznik silnikowy</i>	Służy do zabezpieczenia silnika przed zniszczeniem w następstwie zablokowanego rozruchu, przeciążenia, zwarcia
F1	<i>Wyłączniki nadprądowe</i>	Zabezpiecza obwód transformatora i sterownika
K1M	<i>Stycznik</i>	Bezpośredni rozruch wentylatora
K1T	<i>Przełącznik czasowy</i>	Steruje rozruchem wentylatora
P1	<i>Presostat</i>	Służy do wykrywania różnicy ciśnień pomiędzy punktami pomiarowymi

KLIMAWENT S.A. Poland

ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia

tel.: +48 58 629 64 80

fax: +48 58 629 64 19

klimawent@klimawent.com.pl

**800S20 MISTOL MIX-1000
PL E2020-11-23**